

INSTALAČNÍ NÁVOD



2D EPDM MOTIVY

- 2D EPDM motivy by měli instalovat jen osoby zkušené s pokládkou EPDM
- Opatrně nanášejte pojivo tak, aby se nezašpinila horní strana motivu
- Každý 2D EPDM motiv je vespod vyztužen síťovinou, která zajišťuje lepší přilnavost k lepenému povrchu.
- Doporučená pojiva jsou:
 - dvousložkové polyuretanové pojivo Stobielast® S1018.10
 - jednosložkové polyuretanové pojivo Sikaflex®-552

1.

Obkreslete křídou pozici každého 2D EPDM motivu (včetně síťoviny). naneste zoubkovaným hladítkem dvousložkové nebo jednosložkové PU pojivo na zakreslenou oblast. Použijte jen pojiva určená k lepení EPDM (např. Stobielast® S1018.10, Sikaflex®-552).




2.

Umístěte 2D EPDM motiv včetně síťoviny na požadované místo a rovnoměrně přitlačte, aby se plochy pevně spojily. Opatrně nanášejte pojivo tak, aby se nezašpinila horní strana motivu.



3.

Naneste PU pojivo na hrany 2D EPDM motivu, aby se zabránilo odlepení od okolního EPDM. Opatrně nanášejte pojivo tak, aby se nezašpinila horní strana motivu.

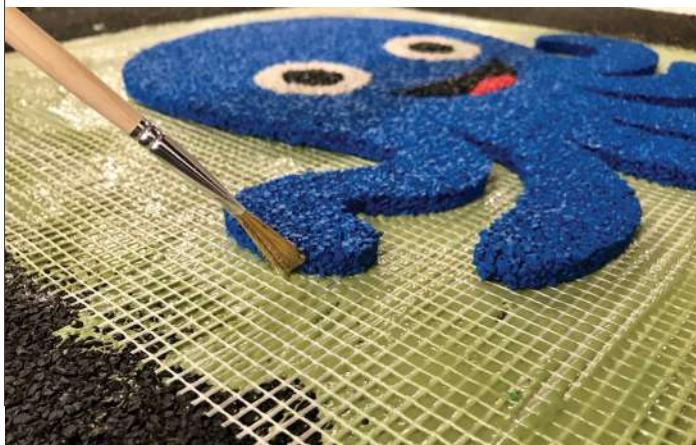


4.

Když je 2D EPDM motiv nalepen, naneste finální EPDM vrstvu kolem 2D EPDM motivu.



5.

Naneste EPDM do osmi hodin od instalace 2D EPDM motivu, aby se EPDM vrstva správně spojila s 2D EPDM motivem, síťovinou a podkladní vrstvou.

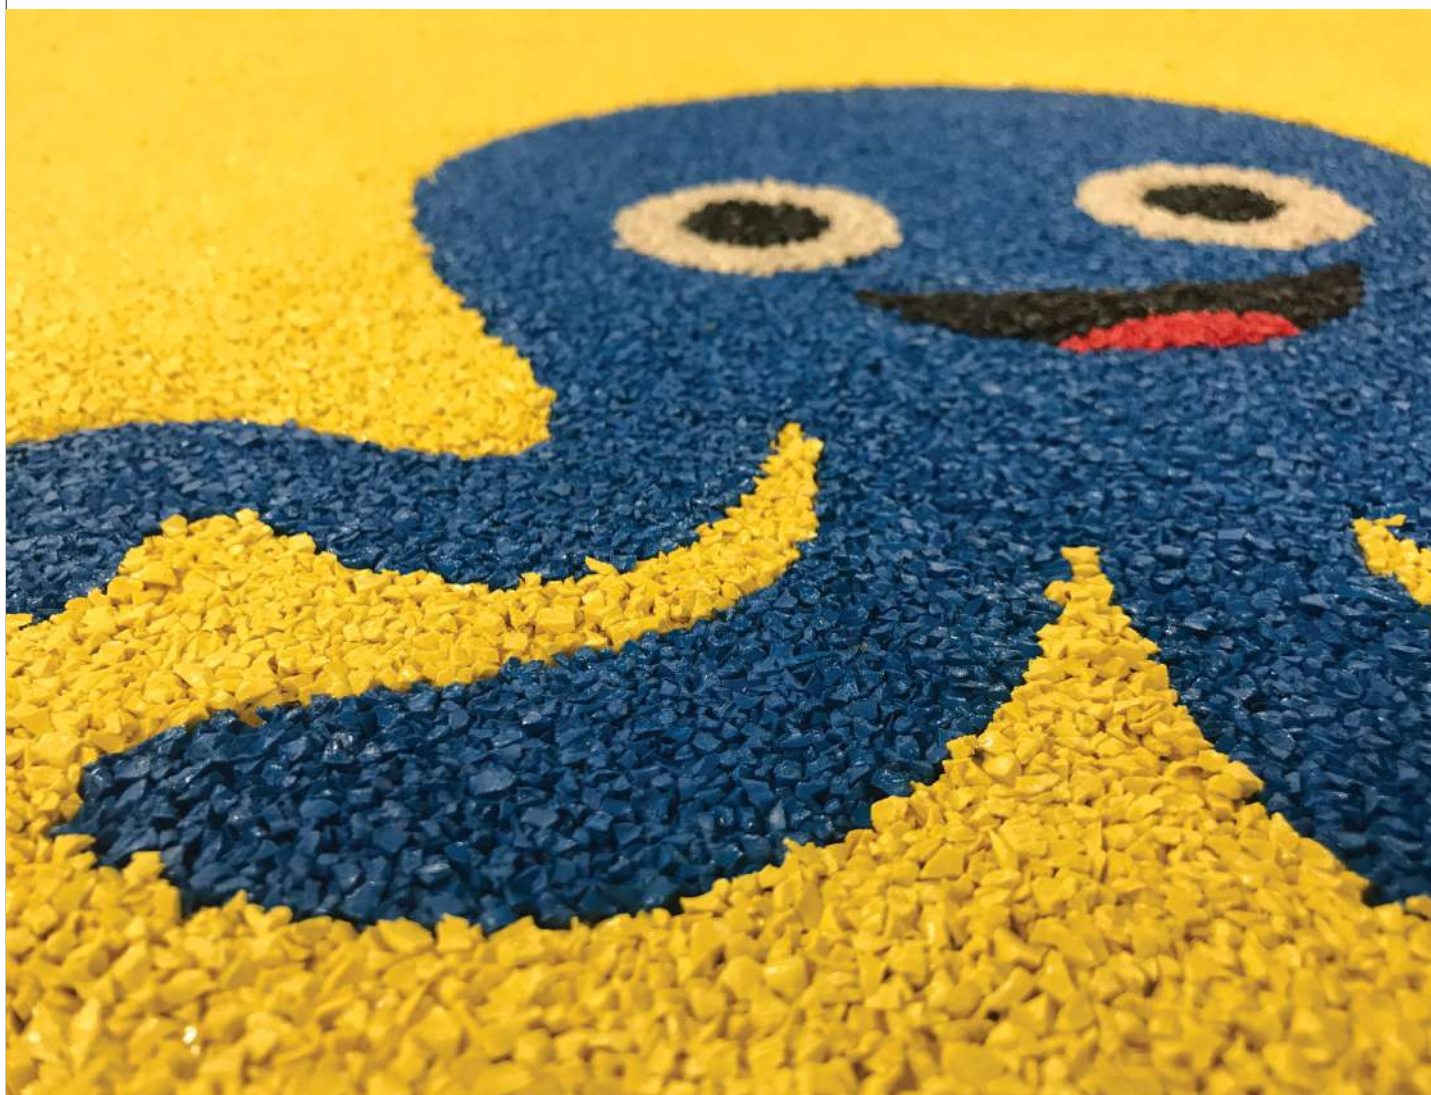

INSPEKCE A ÚDRŽBA

2D EPDM motivy jsou vyrobeny z kvalitního EPDM granulátu a UV stabilního alifatického polyuretanového pojiva. 2D EPDM motivy splňují hygienickou normu EN71 a neobsahují polycyklické aromatické uhlovodíky dle REACH 494/2011.

CELKOVÁ ÚDRŽBA

Na EPDM povrchu používejte vhodnou obuv (boty bez vysokých podpatků). Nerozdělávejte oheň a během zimy na povrchu nebruslete.

ČIŠTĚNÍ

EPDM povrch je téměř bezúdržbový. Vyžaduje jen občasné zametení nebo opláchnutí pro odstranění nečistot, listí, atd. Vhodné je povrch opláchnout hadicí s čistou vodou, která odstraní špínu a nečistoty. Doporučuje se jednou ročně vyčistit EPDM povrch vysokotlakým čističem (3000psi). To odstraní usazenou špínu a obnoví poréznost povrchu. Mycí prostředek může pomoci odstranit usazeniny.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Sníh a led povrchu neškodí, po roztání voda odtéče. Košťata nebo hrabla s gumovou hranou mohou být použita k odstranění sněhu. Kovové lopaty nebo hrabla nesmí být použita, mohou poškodit povrch. Sůl, rozmazovače nebo jiné chemické látky nesmí být použity. Sůl, písek nebo štěrk může na povrchu zanechat fleky a působit na povrch jako abrazivo, proto nesmí být použity.

PLEVEL

Na povrchu se může objevit plevel, obvykle jde o důsledek větrem zavátých semen. Menší plevel lze odstranit ručně, aniž by se povrch poškodil. Je důležité odstranit celý kořen plevele, aby se zabránilo jeho návratu.

INSPEKCE

Každodenní

- Zkontrolujte viditelné známky vandalizmu, poškození a nadměrného opotřebení.

Týdenní

- Odstraňte listy, odpadky a nečistoty z povrchu, použijte hadici s vodou, pokud je potřeba. Odstraňte plevel, mech a řasu. Zkontrolujte známky poškození na celém povrchu.

Dvakrát ročně

- Zkontrolujte zda povrch nezarůstá mech, plevelem řasou, zkontrolujte skvrny od jídla, stopy po nevhodné obuvi atd., důkladně očistěte celý povrch. Zkontrolujte zda povrch nejeví známky poškození.